


<本事象の説明>



幌骨が本体ジョイント部分付近で折損してしまう。
(本個体は正面から見て左側で発生したケース)

<発生原因について>

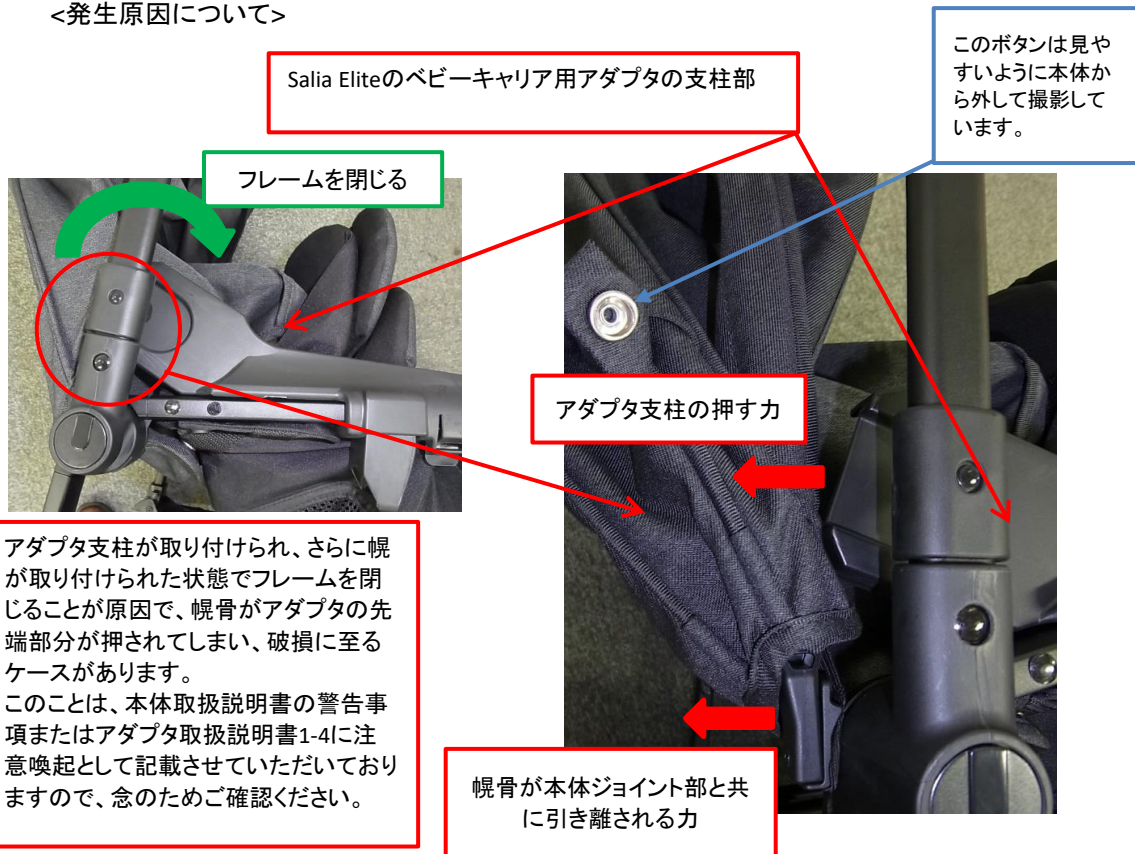

Salia Eliteのベビーキャリア用アダプタの支柱部

このボタンは見や
すいように本体か
ら外して撮影して
います。

フレームを閉じる

アダプタ支柱の押す力

アダプタ支柱が取り付けられ、さらに幌
が取り付けられた状態でフレームを閉
じることが原因で、幌骨がアダプタの先
端部分が押されてしまい、破損に至る
ケースがあります。
このことは、本体取扱説明書の警告事
項またはアダプタ取扱説明書1-4に注
意喚起として記載させていただいており
ますので、念のためご確認ください。

幌骨が本体ジョイント部と共
に引き離される力

※本体取扱説明書の警告事項

- チャイルドシートと組み合わせて使用する場合はカップホルダを使用しないでください。また、折りたたみの際に故障の原因となるため、幌を予め取り外してください。

※アダプタ取扱説明書 1-4

注意: Easylife Elite 2 を折りたたむ際は幌を取り外す
か、アダプタが幌に引っ掛からないようご注意ください。
幌またはアダプタに破損のおそれがあります。